

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成 ご使用上のお願い

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成 (CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K) の注意事項を連絡します。

- RL78/G12グループのコード生成を使用する場合の注意事項

1. 該当製品

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成
(CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K) V1.00.05 および V1.00.06

バージョンは以下の手順で調べることができます。

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックするとバージョンが表示されます。

2. 内容

該当製品に含まれるRL78/G12グループ用コード生成に以下の問題があります。

- オプションバイト (0C1H) に間違った値が設定される
RL78/G12 の20ピン製品において、オプションバイト (0C1H) の値が正しく設定されません。

3. 回避策

CA78K0R (ビルド・ツール) のプロパティを開き、リンク・オプションタブの「デバイス」項目中の「ユーザ・オプション・バイト値」へ正しい値を入力してください。

なお、コード生成を行うと、この値は元の間違った値に戻ります。

ビルドを行う前に毎回、正しい値を入力してください。

4. 恒久対策

CubeSuite+ の次期バージョン (2013年10月頃リリース予定) で改修する予定です。

リリースまでに対策が必要な場合は、以下のWebページからご相談ください。技術問合せ: <https://www.renesas.com/support/contact.html>

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.